



“ТАСДИКЛАЙМАН”
Шахрисабз туман ирригация бўлими
бошлиғи: С.Рахимов

2022 йил

Биз куйида далолатнома тузиб имзо чекувчилар Шахрисабз туман ирригация бўлими бош гидротехник С.Назаров, етакчи мутахассис Ф.Шукуров, мутахассис З.Муродовлар иштирокида “Шахрисабз тумани Окдарё Танхоз дарёсидан сув олувчи “Хўжақовурға” канали бош қисмини тиклаш ва каналнинг дарё қирғоғи ёқалаб ўтган қисмини реконструкция қилиш” объекти бўйича жойида кўриб, ўрганиб чиқиб тузилган

НУҚСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА

2022 йил 01 феврал

Шахрисабз тумани

Т /р	Аниқланган нуқсонлар	Нуқсонларни бартараф қилиш учун бажариладиган ишлар
“Хўжақовурға” канали бўйича		
1	Каналнинг ПК0+00 даги “Танхоздарё” дарёсидан сув олиш учун қурилган гидротехник иншооти сел-тошқин сувлари келиши натижасида гидротехник иншоот ярқисиз ҳолда келиб қолган. (сел ювиб кетган)	Каналнинг ПК0+00 даги сув олувчи гидротехник иншоотини тўлиқ қайта қуриш лозим.
2	Танхоздарё дарёсига сел сувлари кўп миқдорда келиши оқибатида дарё ўзани чуқурлашиб, мавжуд дарёдаги иншоот (парог) ни сел ювиб кетган, натижада иншоот ярқисиз ҳолда келиб қолган ва дарёдан каналга сув олиш имконияти йўқолган.	Каналга сув олинишини таъминлаш учун Танхоздарё дарёсининг каналга тегишли ўзанини ростлаб, қирғоқларини мустаҳкамлаш ва дарё ўзанига сув тўсувчи иншоот (парог) қуриш лозим.
3	Канални ПК1+28 даги пиёдалар кўпригини ҳамда ПК1+35 даги қувурли акведук иншооти “Аччиғи” сойидан келган сел сувлари канал дамбасини ва мавжуд иншоотларни ўпириб, ювиб кетиши натижасида иншоотлар ярқисиз (авария) ҳолатда келиб қолган.	Каналнинг ПК1+28, ПК1+35 даги сел сувлари ювиб кетган иншоотлар атрофини ростлаш, мустаҳкамлаш ва “Аччиғи” сойидан келадиган сел сувларини каналга туширмасдан Танхоздарё дарёсига ташлаб юбориш учун сифатли қилиб қувурли акведукни ҳамда аҳоли учун хизмат қиладиган пиёдалар кўприк иншоотларини тўлиқ қайта қуриш лозим.
4	Канални ПК2+33 да баҳор ойларида келган сел сувлари канал дамбасини ва мавжуд сув тўсувчи иншоотни ўпириб, ювиб кетиши натижасида иншоот ҳамда канал дамбаси ярқисиз (авария) ҳолатда келиб қолган.	Каналнинг ПК2+33 даги сел сувлари ювиб кетган иншоот атрофини ростлаш, дамбани мустаҳкамлаш ва сифатли қилиб сув тўсувчи иншоотни тўлиқ қайта қуриш лозим.
5	Куз ва баҳор ойларида дарё ва каналга сел-тошқин сувлари келиб ювиб кетиши натижасида дарё ва каналнинг ўзани емирилиб сув сат-ҳи тушиб кетган. Каналнинг ПК0+00 дан ПК2+50 гача бўлган ўнг ва чап қисмидаги дам-балари, қирғоқлари, ўзанлари емирилиб, ярқисиз ҳолатда келиб қолган. Натижада каналнинг сув ўтказиш қобилияти йўқолган.	Керакли миқдорда сув ўтказиш қобилиятини йўқотган каналнинг ПК0+00 дан ПК2+50 гача бўлган ўнг ва чап қирғоқларини, дамбасини ҳамда ўзанларини тўлиқ қайта қуриб, таъмирлаб тиклаш лозим.
6	Каналнинг умумий узунлиги 6,8 км бўлиб, шундан ПК2+50 дан ПК68+00 гача бўлган айрим қисмлари таъмир талаб аҳволда келиб қолган.	Каналнинг 6,8 км қисми тўлиқ ўрганиб чиқилиб, таъмир талаб ҳолатда келиб қолган 6,55 қисмларини қисман таъмирлаб тиклаш лозим.

Изох: Барча иш турларига ва ҳажмларга ишчи-лойихани ишлаб чиқиш жараёнида аниқлик киритиш лозим деб;

Тасдиқлаб имзо чекувчилар:

Шахрисабз ТИБ бош гидротехники

С.Назаров

Шахрисабз ТИБ етакчи мутахассиси

Ф.Шукуров.

“Хўжақовурға” канал бошлиғи

М.Болтаев