



2022 йил

Биз қўйида далолатнома тузиб имзо чекувчилар Эски-Анхор ИТБ бошлиги уринбосари У. Мирзаев, бош мутахассиси А. Рушанов ва Қумдарё канали бошлиги Б.Норқобиловлар иштирокида Чироқчи туманидаги “Қалқама” сув омборидан чиқариладиган сел сувларини “Қумдарё” канали орқали “Эскианхор” каналига ташлаш учун “Қумдарё” каналини реконструкция қилиш бўйича жойида кўриб ўрганиб чиқиб тузилган

НУҚСОНЛИ ДАЛОЛАТНОМА

2022 йил

Чироқчи тумани

т/р	Аниқланаган нуқсонлар	Нуқсонларни бартараф қилиш учун бажариладиган ишлар
“Қумдарё” канали бўйича		
1	“Қумдарё” канали 1971-йилда фойдаланишга топширилган бўлиб, умумий узунлиги 17,88 км, тўлиқ бетон қопламали, каналнинг сув ўтказиш қобилияти -25 м ³ /сек, сув олиш манбай Калкама сув омбори ”Қумдарё” дарёси	
2	Каналнинг ПК 07+70 даги мавжуд сув ташлама иншоатини сел-тошқин сувлари ўпириб, бетон қопламаларини синдириб, ювиб кетган, натижада иншоат яроқсиз ҳолга келиб қолган.	Каналнинг ПК 07+70 бетон қопламалари ўпирилган, синган, чўккан, ёрилган ва сел-тошқин сувлари ювиб кетган қисмларини тўлиқ реконструкция қилиш лозим.
3	Кумдарё каналининг ПК32+30 даги мавжуд 30-35 м узунликдаги бетон копламалари баҳор ойларида сел-тошқин сувлари келиши натижасида упирилиб яроқсиз ҳолга келиб қолган. Канал ёнидаги автойулни канал остига тенг холатда ювиб оқизиб кетган.	Кумдарё каналининг ПК32+30 даги мавжуд бетон копламаларини тулиқ реконструкция қилиш ва 150 м ³ тупрок, кум-тош билан тулдириш ишларини бажариш лозим.
4	Кумдарё каналининг ПК32+90 даги мавжуд 15 м узунликдаги бетон копламалари баҳор ойларида сел-тошқин сувлари келиши натижасида упирилиб яроқсиз ҳолга келиб қолган.	Кумдарё каналининг ПК32+90 даги мавжуд бетон копламаларини тулиқ реконструкция қилиш ва 12 м ³ тупрок, кум-тош билан тулдириш ишларини бажариш лозим.
5	Кумдарё каналининг ПК35+00 даги мавжуд 10-12 м узунликдаги бетон копламалари упирилиб яроқсиз ҳолга келиб қолган.	Кумдарё каналининг ПК35+00 даги мавжуд бетон копламаларини тулиқ реконструкция қилиш ва 20 м ³ тупрок, кум-тош билан тулдириш ишларини бажариш лозим

	Бахор ойларида сойликлардан куп микдорда сел-тошкын сувлари келиши натижасида каналнинг ПК 93+60 даги бетон қопламаларини синдириб, ювиб кетган натижада иншоот яроқсиз ҳолга келиб қолган	Каналнинг ПК 93+60 даги бетон қопламаларини тулик реконструкция қилиш лозим.
6		
7	Кумдарё каналининг ПК115+10 даги мавжуд унг томондан 20 м, чап томондан 35 м узунлиқдаги бетон қопламалари упирилиб яроқсиз ҳолга келиб қолган.	Кумдарё каналининг ПК115+10 даги бетон қопламаларини тулик реконструкция қилиш ва 40 м ³ тупроқ, кум-тош билан тулдириш ишларини бажарыш лозим.
8	Каналнинг умумий узунлиги 16.0 км бўлиб, шундан тахминан 3.5 км қисми бетон қопламалари упирилиб синган,чўккан,ёрилган,сел-тошкын сувлари ювиб кетгиб каналга жиддий талофат етказган.	Каналнинг бетон қопламалари упирилган,синган,чўккан, ёрилган ва сел-тошкын сувлари ювиб кетган қисмларини тулиқ реконструкция қилиш лозим.
9	Каналда жами 44 та гидротехник иншоатлари мавжуд бўлиб шундан 14 дона яроқсиз ҳолатга келиб қолган.	Каналдаги яроқсиз ҳолга келиб қолган 14 дона гидротехник иншоатларни тулиқ реконструкция қилиш лозим.

ТАСДИҚЛАБ ИМЗО ЧЕКУВЧИЛАР:

Эски-Анхор ИТБ бошлиги уринбосари:



У. Мирзаев

Эски-Анхор ИТБ бош мутахассиси:



А. Рушанов

Кумдарё канали бошлиғи:



Б.Норқобилов