



**АКТ ДЕФЕКТАЦИИ**

г. Ургенч

29 июля 2021 года.

« ИСПОЛНИТЕЛЬ »: Частное Предприятие « NORD\*S »  
« ЗАКАЗЧИК »: ООО «URGANCH XALQARO AEROPORTI»  
Основание: договор № 32/05 – 01 от 08.07.2021г.

При выполнении работ и оказания услуг по техническому обслуживанию, профилактике кондиционерного оборудования (мультизональное оборудование – канального, кассетного, настенного типа, наружных блоков, рекуператоров, кондиционерное оборудование «DAIKIN» крышного типа–одноблочные–Руфтопы и др. ), установленных в пассажирских терминалах «ПРИЛЁТ», «ВЫЛЕТ» были выявлены нижеуказанные дефекты:

**Объект: Пассажирский терминал «ПРИЛЁТ»:**

1. Электрический Автоматический выключатель ВА57-31, Категории «А», Номинальный ток – 40 А в количестве – 1 штук. Обнаруженный дефект (неисправность): Подгорание, ослабление контакта – креплении шины в клеммном соединительном отсеке автомата. (Установлен в Электрическом щите на II этаже, коридор);
2. Мотор компрессор (Ведомый), герметичный, тип JBB071YAC ( LG ) в количестве – 1 штук, наружного блока – агрегата мультизональной системы «LG» ARUN 180LN3 (Система «С2»). ( Установлен на III этаже, Балкон со стороны перрона );
3. Отсутствует холодильный агент в мультизональной системе «LG» (Система «С1» наружный блок–агрегата мультизонального оборудования ARUN 180LN3, установлен на III этаже, Балкон со стороны перрона);
4. Плата ПЗУ и А сплит системы колонного типа «ARTEL» (мод SIA1–F48HF) в количестве – 1 штук, светодиодная панель указывает аварийную ошибку (Установлен в Серверной, II этаж).

**Объект: Пассажирский терминал «ВЫЛЕТ»:**

1. Мотор компрессор, герметичный, тип JBA068MAC ( LG ) в количестве – 1 штук, наружного блока – агрегата мультизональной системы «LG», модель ARUN 100LTS4 (Система «К1»);
2. Светодиодная панель наружного блока – агрегата мультизонального оборудования «LG» ARUN 60 в количестве – 1 штук, указывает аварийную ошибку ( Установлен на III этаже, Кровля );
3. Светодиодный дисплей пульта проводного управления кондиционерного оборудования «DAIKIN» (крышного типа–одноблочный–Руфтоп) в количестве – 1 штук, указывает аварийную ошибку ( Установлен на III этаже, Коридор ).

**Рекомендации:**

1. Заменить Электрический Автоматический выключатель, Категории «А» Номинальный ток–50А;
2. Заменить Мотор компрессор в количестве–1 штук, наружного блока–агрегата мультизонального оборудования «LG», модель ARUN 180LN3, произвести пуск в эксплуатацию;
3. Произвести ремонтные работы по определению, обнаружению, устранению утечки холодильного агента в мультизональной системе «LG» (Система «С1» наружный блок–агрегата мультизонального оборудования ARUN 180LN3) в количестве – 1 штук;
4. Произвести ремонт (возможно заменить) платы ПЗУ и А сплит системы колонного типа «ARTEL» (мод SIA1–F48HF) в количестве–1 штук;